



DRAGI VLASNICI MAZDE

Željeli bismo vas obavijestiti o ažuriranju softvera glavne jedinice povezivosti (CMU) sustava Mazda Connect. Na tržištima navedenima u nastavku vlasnik Mazde može ažurirati program sam putem funkcije bežičnog ažuriranja (OTA). Ako imate pitanja, obratite se zastupniku za Mazdu.

Od 1. prosinca 2022.

Njemačka, UK, Francuska, Nizozemska, Belgija, Švicarska, Austrija, Norveška, Danska, Švedska, Finska, Irska, Portugal, Italija, Španjolska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, baltičke zemlje, Hrvatska, Slovenija, Malta, Cipar, Bugarska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Moldavija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija i Crna Gora.

MX-30(DR)/INFORMACIJE O AŽURIRANOM SOFTVERU (od 5. srpnja 2021.)

Najnovija ver. softvera: 7000C0A-EU07_11020

U nastavku su navedena poboljšanja ili promjene simptoma uz svaku verziju softvera

NAPOMENA:

- iPod, iPhone i Apple CarPlay registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
- Android i Android Auto registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC
- Logotipi i žig Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.

- Nakon odabira izvođača ili albuma putem glasovne naredbe ne reproducira se nijedan zapis.
- Nakon izrečene glasovne naredbe „Call Time Signal“ (Signal vremena poziva), Bluetooth® veza se prekida, a zaslon zamrzne zbog komunikacije s vremenskim signalom.
- Glasovne naredbe se ne prepoznaju.
- Kad je povezano više USB uređaja, odabir zapisa pomoću glasovne naredbe može dovesti do poruke o pogrešci „Too many tracks. This function is not available“ (Previše zapisa. Ova funkcija nije dostupna.)
- Ako se tijekom prilagodavanja funkcije Fader (Regulator jačine)/Balance (Balans) gumb za glasnoću pritisne i drži radi isključivanja, nakon sljedećeg uključivanja moguće je da se linije koje prikazuju trenutačnu postavku funkcije Fader (Regulator jačine)/Balance (Balans) ne prikažu.
- Ako je glavno napajanje isključeno i zatim brzo uključeno, a povezan je Bluetooth® uređaj, Bluetooth® veza ne uspostavlja se automatski ponovo.
- Nakon promjene jedinice za udaljenost na zaslonu s postavkama sustava jedinica za energetske učinkovitost na zaslonu EcoEnergyManagement ostaje ista.
- Nakon ažuriranja softvera jedinice za pozive u hitnim slučajevima (TCU u MDARS-u) DTC za odvajanje mikrofona ostaje u CMU-u.
- Nakon određenih radnji zaslon s parkirnim senzorima može se zamrznuti.
- Zaslon monitora s prikazom okoline 360° prekriven je početnim ekranom.
- Pri odabiru jezika ne dolazi do promjene jezika.
- Pojavljuje se poruka upozorenja koja vodi do ponovnog pokretanja.
- Ako se tijekom reproduciranja zvučnih zapisa putem aplikacije Android Auto™ i prikaza karte putem aplikacije Android Auto™ isključi napajanje, to može dovesti do ponovnog pokretanja.
- Android Auto™ ne uspijeva uspostaviti vezu.
- Ako tijekom upotrebe aplikacije Android Auto™ isključite napajanje, zaslon se neprestano ponovo uključuje.

- Nakon povezivanja uređaja radi upotrebe aplikacije Apple CarPlay™, uključivanje napajanja uzrokuje ponovno pokretanje.
- [nizozemski] Neispravno napisan izraz „Gemiddelde efficiëntie“.
- [njemački] Neispravno napisana riječ „Fahrsitztemperatur“.

(VER. 7000C0A-EU02_11018)

- Zaslona za ažuriranje pojedinosti prikazuje nepotpunu rečenicu, a ako se pokušate pomaknuti na početak rečenice, cijela rečenica nestaje.
- Postavka oznaka mjesta ne sprema promjenu i vraća se na zadanu postavku.

(VER. 7000C0A-EU02_11016)

- Čak i ako to nije primjenjivo za vozilo, stanice za punjenje sa svih 6 tipova priključaka pojavljuju se tijekom pretraživanja/prikaza točaka interesa.
- Stanice za punjenje koje se pojavljuju tijekom pretraživanja/prikaza točke interesa klasificirane su prema izlaznoj snazi, no trebale bi biti prema tipu priključka (Tip 2: normalan. CCS2: Brzi).

(VER. 7000C0A-EU02_11010)

- Ako postoji problem s povezanim mobilnim uređajem, možda će se pohraniti DTC U3000:49 (interni kvar CMU-a).
- Čak i nakon promjene postavke za jedinicu temperature, jedinica temperature na Brojač vremena klimatizacijskog sustava_temperatureF ne mijenja se.
- Tijekom navođenja prepoznavanjem glasa, ako je Bluetooth® veza s mobilnim uređajem prekinuta, glasovna naredba možda neće biti prihvaćena.
- Čak i nakon što je Bluetooth® veza prekinuta, i dalje se prikazuje ikona aktivne Bluetooth® veze.
- Ako se s popisa omiljenih stavki odabere stavka „Steering shift switch“ (Prekidač mjenjača upravljača), možda se neće prenijeti na zaslon s postavkama.